



Инструкция по использованию ФОРМ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТОКОВЫВОДОВ ЕВРО-1 и АЗИЯ-1.

Подготовка:

Для успешного и безопасного осуществления работ по восстановлению токовыводов необходимо выполнить ряд условий:

Аккумулятор при работе выделяет легковоспламеняющийся газ, который воспламеняется от открытого пламени или малейшей искры. Все работы допустимо выполнять только на отстоявшемся аккумуляторе. Со времени последней работы на АКБ должно пройти не менее 1 часа.

Работы должны выполняться в защитной одежде, перчатках и очках в вентилируемом помещении. Для нейтрализации действия кислоты на коже или слизистых желательнее иметь под рукой раствор пищевой соды.

Перечень инструмента и приспособлений для работы: формы, шлифовальная машина, электродрель, сверло по металлу 4 мм, бита фигурная, металлическая ёмкость, ложка, абразивный инструмент, саморезы по металлу диаметром 4,3-4,8 мм длиной 40-50 мм. (3 шт. на 1 евро токовывод или 2 шт. на 1 тонкий азиатский токовывод), абразивный инструмент, смазка, свинец в достаточном объёме, источник тепла.

Формы, соответствующие токовыводам важно подготовить и расположить на соответствующих позициях во избежание ошибки.

Работа:

1. Срезать поврежденный токовывод шлейф машинкой с отрезным кругом, при возможности, оставив небольшой «пенёк» 2 мм.
2. Просверлить отверстия для саморезов на срезе токовывода.
3. Вкрутить саморезы в заготовленные отверстия на достаточную глубину для прочной посадки.
4. Срезать верхнюю часть вкрученных саморезов, с расчетом ниже высоты формы на 1-2 мм.
5. Установить форму/формы на «пеньки» или на места срезов токовыводов, отцентровать.
6. Растопить свинец, убрать шлак ложкой.
7. Залить в «одно движение» до заполнения формы, не создавая излишней «шапки» над формой.
8. При отсутствии свинцовой «шапки», формы снимутся легко. Если же образовалась шапка, то её нужно удалить шлейф-машинкой.
9. Получившийся конус обработать абразивным инструментом, убрав все неровности, смазать стык смазкой для предотвращения попадания кислорода в этот стык.



Подробная видео-инструкция по применению форм
для восстановления токовыводов ЕВРО-1 и АЗИЯ-1.

**ВНИМАНИЕ! В случае брака товара или неправильной комплектации набора форм
свяжитесь с нами по телефону: +7(922)745-47-55**